

vom 18.07.2024

DEKRA Automobil GmbH
Isarstr. 8, 90451 Nürnberg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Nürnberg
Isarstr. 8
90451 Nürnberg
Telefon 0911 / 9629-6
Fax 0911 / 9629-779
E-Mail nuernberg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:

Schadengutachten

Kennzeichen

N HK707

Schadenart	Unfallschaden
Schadentag	15.07.2024
Versicherungsnummer	110.090.0525727.2
Versicherung Unfallgegner	Helvetia Versicherungen, Berliner Str. 56-58, 60311 Frankfurt
Anspruchsteller	[REDACTED]
Kennzeichen Unfallgegner	N G5888
Auftraggeber	[REDACTED]
Ihr Auftrag vom	16.07.2024, mündlich durch [REDACTED], auf Wunsch des Geschädigten
Besichtigung	17.07.2024 um 11:00 Uhr BMW AG, Niederlassung Nürnberg LN Nr. 27805110, Max-Ottenstein-Str. 1, 90441 Nürnberg
Reparaturauftrag	nicht erteilt, Reparaturabsicht
Plausibilität	plausibel

Zusammenfassung und Ergebnis

		ohne MwSt.	mit MwSt.
Reparaturkosten		5.346,76 EUR	6.362,64 EUR
Merkantile Wertminderung	1.300,00 EUR		
Reparaturdauer	3 Arbeitstage		
Nutzungsausfallklasse L	175,00 EUR/Tag		
Mietwagenklasse	10		
Verbringungskosten	in Kalkulation		

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 16.07.2024 wurde ein Schadengutachten unter Haftpflichtgesichtspunkten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich, durch [REDACTED], auf Wunsch des Geschädigten.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 17.07.2024 um 11:00 Uhr durch [REDACTED] bei BMW AG, Niederlassung Nürnberg LN Nr. 27805110, Max-Ottenstein-Str. 1, 90441 Nürnberg, im Beisein von [REDACTED].

Das Fahrzeug / Objekt befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in beschädigtem Zustand.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Reparaturfirma: BMW AG, Niederlassung Nürnberg LN Nr. 27805110, Max-Ottenstein-Str. 1, 90441 Nürnberg. Der Reparaturumfang wurde mit [REDACTED] abgestimmt. Im Falle einer Schadenerweiterung oder bei Schwierigkeiten im Rahmen der Ersatzteilbeschaffung ist die DEKRA Niederlassung zu benachrichtigen, damit ggf. eine Nachbesichtigung vorgenommen werden kann. Betroffene Alteile sind bis zur Nachbesichtigung aufzubewahren.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Nach vorliegenden Informationen sind keine Vorschäden vorhanden. Feststellungen am Fahrzeug werden in Art und Umfang unter Vorschäden dokumentiert.

Es liegen keine Erkenntnisse vor, dass der Anspruchsteller Großkundenrabatte in Anspruch nehmen kann.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	[REDACTED]
Kennzeichen	N HK707
Tag der Erstzulassung	18.03.2024
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	18.03.2024

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	03 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BMW M

Räder / Reifen

S/ Sommer: /O Original: /F Runflat:

Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Knieairbag für Fahrer, Airbag: Kopfairbags für alle 4 äußeren Sitzplätze, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Alarmanlage, Allradantrieb xDrive, Ambientes Licht, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Außenspiegel M spezifisch, BMW Controller, BMW ID, BMW Live Cockpit Plus, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Crash Sensor, Dach: Leichtbaudach aus Carbon (CFK), Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinleger und Modellschriftzüge, Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk, Fensterheber elektrisch (2), Galvanikapplikation für Bedienelemente, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang M Steptronic Sport-Automatik Getriebe mit Drivelogic, Getränkehalter in Mittelkonsole vorn, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligenter Notruf, Interieurleisten schwarz hochglänzend, Kindersitzbefestigung ISOFIX, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (5), Kopfstützen im Fond, klappbar, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Alpinweiß, Lenkrad: M Lederlenkrad mit Multifunktion, Lenksäulenverstellung, M Compound Bremsen, M Dachhimmel Anthrazit, M Dachreling Hochglanz Shadow Line, M Drive, M Drive Professional, M Hochglanz Shadow Line, M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen, M Sportdifferential, Mittelarmlehne im Fond, Ottopartikelfilter, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Park Distance Control (PDC), Polster: Leder Merino mit erweiterten Umfängen Schwarz, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem, Regensensor, Räder: M Schmiederäder (4 Stück) Doppelspeiche 826 M Schwarz mit Mischbereifung, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic: M Servotronic, Sitze: Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: M Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzverstellung, elektrisch, mit Memory, Speed Limiter, Steckdose (12 V), TeleServices, Telefon: Ablage für Wireless Charging, Verglasung: Wärme-/Sonnenschutzverglasung, Warndreieck und Verbandkasten, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung

[illegible]

Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster

Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster

[illegible]

Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster

[illegible]

Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster

Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster

[illegible]

Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster

Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster

Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster

Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster

[illegible]

Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster

Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster

[illegible]

Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster

Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Nürnberg 90451 Nürnberg Isarstr. 8
Tel.: 0911 / 9629-6 Fax: 0911 / 9629-779

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 1231

17.07.2024

FABRIKAT	BMW	3-ERREIHE (G21N)	M3 COMP M XDRIVE TYP-CODE 01 1V 13
AUSSTATTG	AB 12.2023 ABGASNORM RDE II GESETZLICHER NOTRUF KOMFORT ZUGANG-SYS A-/I-SPIEG AUT ABBL ACTIVE GUARD FERNLICHTASSISTENT FUSSGAENGERSCHUTZ SITZE V HEIZBAR SITZE V ELEKTR/MEMO DACHHIMMEL ANTHRAZIT STEUERUNG DISPLAY PARKASSISTENT PLUS LENKRADHEIZUNG ADAPTIVES FAHRWERK 9.5J X 19/10.5J X 20 STEUERUNG DSC ALLRAD	CO2 UMFANG KAELTEMITTEL R1234YF INTELLIGENTER NOTRUF GALVANIK BEDIENELEM DAB TUNER SURROUND-SOUNDSYSTEM HOCHGL SHADOW LINE M CARBON SCHALENSITZ LORDOSENST SITZ V KOPFSTUETZEN H KLAPP BETAETIG HECKKL AUT B-AIRBAG DEAKTIVIERT DRIVING ASSISTANT M LEDERLENKRAD M CARBON KERAMIKBREM KABELLOSES LADEGER INTERIEURL CARBON EU SPEZIFISCH	AMBIENTES LICHT KLIMAAUTOMAT 2-ZONEN SONNENSCHUTZVERGL H TELESERVICE LIVE COCKPIT PRO LASERLICHT SCHEINW SHADOW LINE SITZB INDIV VOLLLED M SICHERHEITSGURTE ABLAGENPAKET DIEBSTAHLWARNANLAGE I-SPIEG AUT ABBLEND 2993CCM 375KW AUTOMATIK 8-GANG 275/35R19/285/30R20V F-RAHM SCHWARZ GLANZ REIFENDRUCKANZEIGE

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =219.60	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =255.60	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =258.00	EUR/STD

ARB. POS. NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS- / EINZEL - / VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB. - PREIS
KN	ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT	3	2	43.00
41 35 555	SEITENWAND V R ERSETZEN	3	23	494.50
	UMFASST: ABDECKUNG RADHAUS, AUFNAHME DICHTUNG SEITENWAND, ABDECKUNG SCHWELLER UND WASSERBEHALTER AUS- / EINBAUEN			
KN	HALTER H O SEITENWAND V R ERSETZEN	3	2	43.00
KN	HALTER H U SEITENWAND V R ERSETZEN	3	2	43.00
KN	HALTER H SEITENWAND V R ERSETZEN	3	1	21.50
KN	HALTER V U SEITENWAND V R ERSETZEN	3	2	43.00
51 71 815)	BLLENDE TUERSCHWELLER R AUS- / EINBAUEN	3	1	21.50
41 51 580	TUER V R AUS- / EINBAUEN	3	4	86.00
41 51 504	TUER V R EINSTELLEN	3	2	43.00
41 51 501	TUER V R ERSETZEN (AUSGEBAUT)	3	30	645.00
51 16 540)	ABDECKUNG SPIEGEL U R A-E	3	3	64.50
51 16 545	RAHMEN SPIEGEL R AB- / ANBAUEN	3	4	86.00
	UMFASST: ABDECKUNG SPIEGEL AB- / ANBAUEN			
51 18 850	AB- / AUFRUESTARBEITEN TUER H R LACKIEREN	3	3	64.50
	UMFASST: SCHACHTLEISTE A UND AUSSENGRIFF AUS- / EINBAUEN			
5120	BATTERIESTÜTZBETRIEB DURCHFÜHREN	1*	1*	18.30
5122	FEHLERSPEICHER VOR REP. AUSLESEN	1*	2*	36.60
5124	FEHLERSPEICHER NACH REP. AUSLESEN	1*	2*	36.60
	SYSTEM AUDATEX		BLATT	1

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 1231 17.07.2024

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =219.60	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =255.60	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =258.00	EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
97 99 000	VORBEREITUNGSARBEIT FUER HOHLRAUM- KONSERVIERUNG UMFASST: RUESTUMFAENGE FUER SPRITZ- PISTOLE	3	3	64.50
97 51 501	TUER V R MIT HOHLRAUMKONSERVIERUNG NACHBEHANDELN (VERBUNDARBEIT)	3	3	64.50
97 35 512	SEITENWAND V R NACHBEHANDELN (VERBUNDARBEIT)	3	2	43.00

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM BMW)
ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 258.00 EUR/STD

ARB. POS. NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-METALLIC MONT-TEILE AUSGEBAUT	AW	ARB. - PREIS
99 35 521	SEITENWAND V R	LACKIEREN STUFE 2	7	150.50
99 51 549	TUER V R	LACKIEREN STUFE 2	16	344.00
99 51 801	SCHARNIERE TUER V	LACKIEREN STUFE 1	2	43.00
99 16 620	ABDECK A-SPIEGEL R	LACKIEREN STUFE 2	3	64.50
99 21 609	AUSSENGRIFF V R	LACKIEREN STUFE 1	2	43.00
99 52 539	TUER H R	LACKIEREN STUFE 1	6	129.00
99 21 609	AUSSENGRIFF H R	LACKIEREN STUFE 1	2	43.00
99 99 000	ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT		18	387.00
	UMFASST: FARBE MISCHEN UND FARBMUSTER SPRITZEN			

LACKIER-MATERIALKOSTEN			130 %	PREIS
NEUTEILLACKIERUNG	1.16	X	191 QDM	220.99
OBERFL. - LACKIERUNG	0.94	X	73 QDM	68.33
FLAECHENABHAENGIGE VAR.			30 %	86.80

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.07.2024 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0606		HALTER H O SEITENW R	41 00 8 495 775	23.58
0608		HALTER H U SEITENW R	41 00 8 495 775	23.58
0610		HALTER H SEITENW V R	41 00 7 488 120	23.58
0612		HALTER V U SEITENW R	41 00 9 624 949	22.88
0742		SEITENWAND V R	41 00 8 082 028	443.72
0818		BLLENDE SEITENW V R	51 13 8 076 996	26.79
0852	2	MUTTER R	07 14 7 306 224	1.50
0860	3	BLINDNIET R	51 75 5 A38 3B7	4.77
1482		TUER V R	41 51 7 482 276	677.35
1496		SCHARNIER U TUER V R	41 51 7 284 536	34.49
1510		DICHTUNG TUER V R	51 76 9 466 618	75.84
1714		ISOLIERUNG TUER V R	51 41 7 479 156	47.74
SYSTEM AUDATEX				BLATT 2

BLATT 2

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 1231 17.07.2024

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.07.2024 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1742		ABDECK U A-SPIEGEL R	51 16 7 498 212	23.36
1746		ABDECK A-SPIEGEL R	51 16 9 500 712	55.60
2188		BLLENDE SCHWELLER R	51 77 8 084 408	176.25

SCHLUSSKALKULATION

EUR

EUR

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW = 1 STD

GESAMT KL 1	5 AW	X	219.60	EUR/STD	91.50
-------------	------	---	--------	---------	-------

GESAMT KL 3	79	AW	X	258.00	EUR/STD	1	698.50
-------------	----	----	---	--------	---------	---	--------

GESAMTSUMME ARBEITSLOHN	1 790.00
-------------------------------	----------

N E B E N K O S T E N

HOHLRAUMKONSERV.

LOHN	KL 3	8 AW X	258.00	EUR/STD	172.00
------	------	--------	--------	---------	--------

MATERIAL	10.00
----------	-------

FAHRZEUGVERBRINGUNG	133.61
---------------------	--------

GESAMTSUMME NEBENKOSTEN	315.61
-------------------------------	--------

L A C K I E R U N G ZEITBASIS 12 AW = 1 STD

ARBEITSLOHN	56	AW	X	258.00	EUR/STD	1 204.00
-------------	----	----	---	--------	---------	----------

LACKIERMATERIAL	376.12
-----------------	--------

GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL	1 580.12
--	----------

E R S A T Z T E I L E

1 661.03

GESAMTSUMME ERSATZTEILE	1 661.03
-------------------------------	----------

REPARATURKOSTEN

OHNE MWST.....	5 346.76
----------------	----------

MWST 19.00 %	1 015.88
--------------	----------

R E P A R A T U R K O S T E N	MIT MWST.....	6 362.64
-------------------------------	---------------	----------

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

) = ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

* = ANWENDERANGABEN

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

SYSTEM AUDATEX

BLATT



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



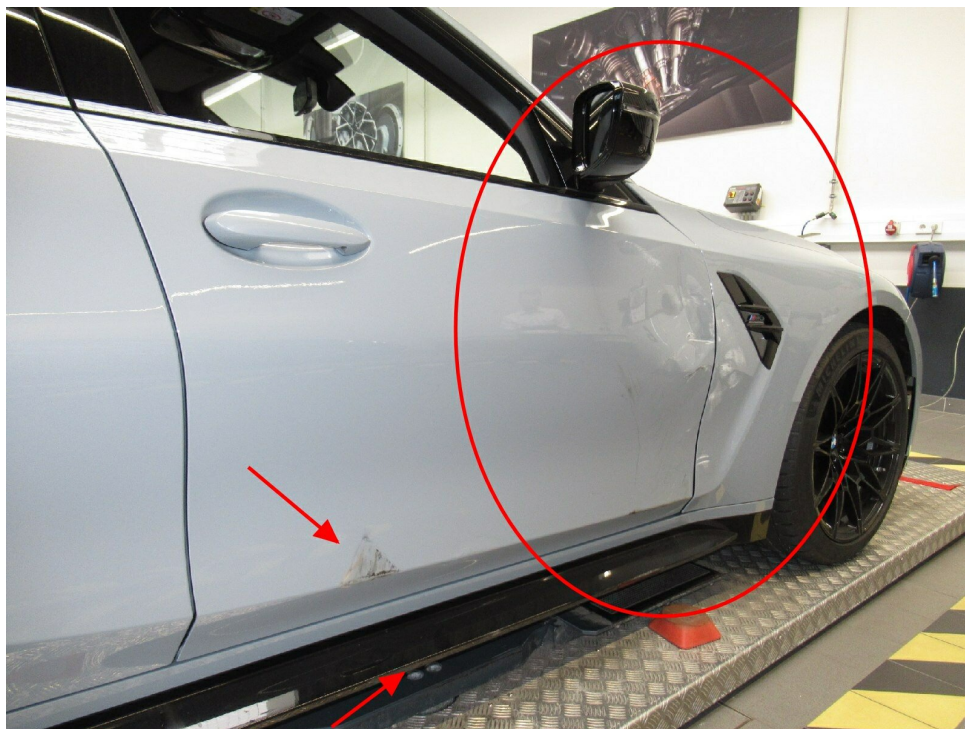


Bild 7 : Beifahrertür, Schweller, Spiegel und Seitenwand vorne beschädigt, verschrammt und teilweise deformiert



Bild 8 : Beifahrertür, Schweller, Spiegel und Seitenwand vorne beschädigt, verschrammt und teilweise deformiert



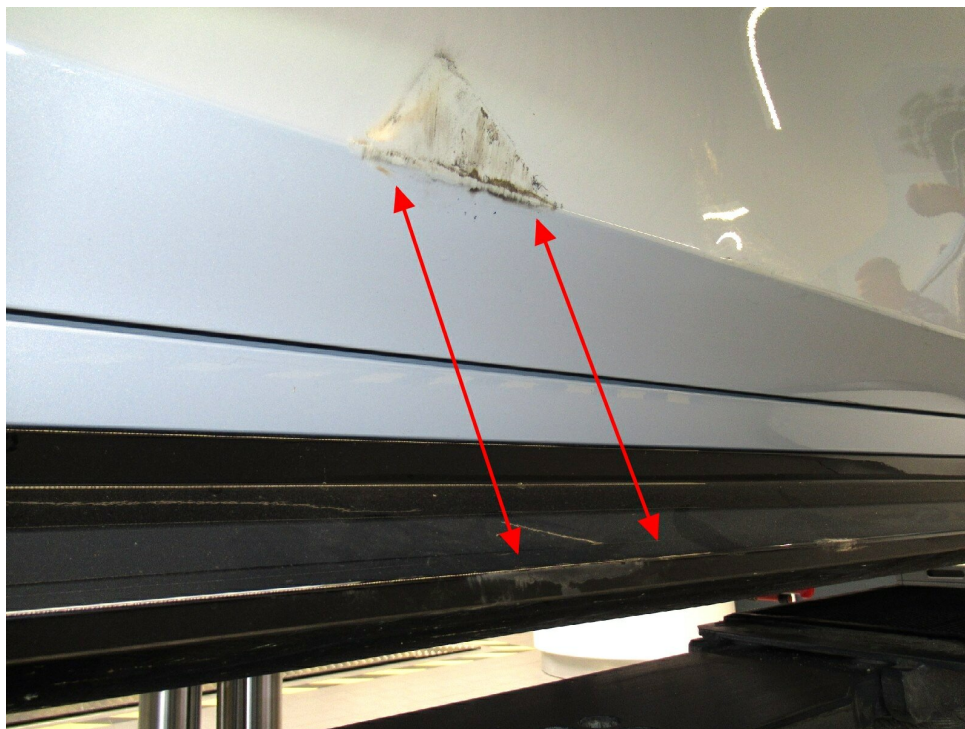


Bild 13 : Beifahrertür und Blende der Schwellerverkleidung rechts sichtbar beaufschlagt und verschrammt.

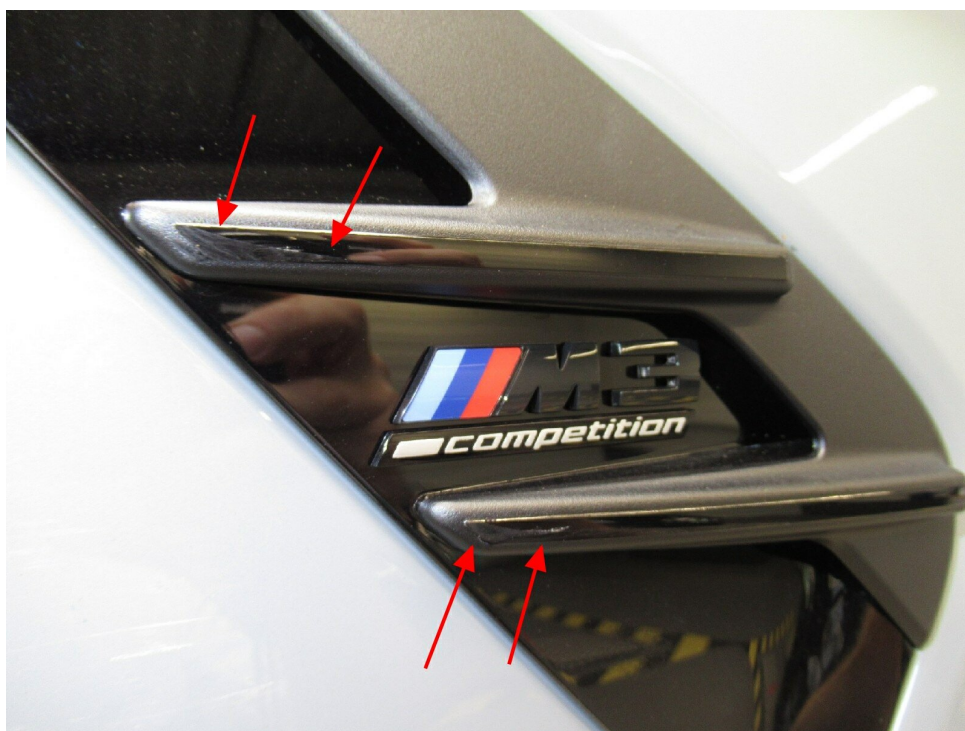


Bild 14 : Blende der Seitenwand vorne rechts streifend beschädigt.

